

## DELTA<sup>®</sup>-FOXX

### Pokyny pre montáž

- 1. Pri pokládke fólie sa pásy ukladajú rovnobežne s odkvapom a s presahom 10 –15 cm. Ak je sklon strechy max. o 6° nižší ako bezpečný sklon strechy (podľa typu strešnej krytiny), presah sa prevádza min. v šírke 15 cm.
- 2. Pri prestupoch v strešnom plášti sa musí DELTA<sup>®</sup>-FOXX vytiahnuť a utesniť tak, aby bolo zabránené vnikaniu dažďa a snehu. Nad miestom prestupu či zárezu vo fólii sa urobí fóliový odkvap z DELTA<sup>®</sup>-FOXX, ktorý odvedie dažďovú a stápanú vodu na vedľajšie krokrové pole.
- 3. Dodatočnú istotu pri napojeniach prestupov ponúka DELTA<sup>®</sup>-FLEXX-BAND alebo DELTA<sup>®</sup>-THAN.
- 4. Pri odkvapovej hrane je DELTA<sup>®</sup>-FOXX zakončená na odkvapovom plechu, alebo pod odkvapovou latou (nie v žľabe!).
- 5. Na komín, strešné okno a iné veľkoformátové prestupy je DELTA<sup>®</sup>-FOXX vytiahnutá, napojená a mechanicky prichytená pomocou DELTA<sup>®</sup>-THAN. Rohy sa utesnia pomocou DELTA<sup>®</sup>-FLEXX-BAND.
- 6. Použitím pásky DELTA<sup>®</sup>-NB 50 zabránime prenikaniu vlhkosti cez perforácie vo fólii od ukotvovacích prvkov kontralát a latovania.

Podrobnejšie pokyny pre montáž DELTA<sup>®</sup>-FOXX nájdete na internete na adrese [www.dorken.sk](http://www.dorken.sk), prípadne kontaktujte našu kanceláriu.

