

DELTA®-FOL PVG

Pokyny pre montáž

- 1. Pri pokládke fólie na debnenie sa pásy ukladajú rovnobežne s odkvapom a s presahom min. 10 cm. Strana s potlačou smeruje ku krytine. Pred položením kontralát sa použitím tesniacej pásky DELTA®-NB 50 zvýši tesnosť proti stekajúcej vode v miestach perforácii. Ak je sklon strechy max. o 6° nižší ako bezpečný sklon strechy (podľa typu strešnej krytiny), presah sa prevádza min. v šírke 15 cm. Pokládka bridlice sa prevádza priamo na DELTA®-FOL PVG. Pri pokládke cez krokvy sa DELTA®-FOL PVG ukladá s miernym priehybom. Pásy sa ukladajú s presahom 10-15 cm. Ak je sklon strechy pod 22°, ukladá sa fólia s presahom 20 cm.
- 2. Pri odkvapovej hrane je DELTA®-FOL PVG zakončená na odkvapovom plechu, alebo pod odkvapovou latou (nie v žľabe!).
- 3. Pri komínoch a iných prestupoch v strešnom plášti sa DELTA®-FOL PVG vytiahne a prikotví tak, aby bolo zabránené vnikaniu dažďa a snehu.
- 4. Nad miestom prestupu či zárezu vo fólii – napr. pre odvetranie - sa urobí fóliový odkvap z DELTA®-FOL PVG, ktorý odvedie dažďovú a stápanú vodu na vedľajšie krokrové pole.

Podrobnejšie pokyny pre montáž DELTA®-FOL PVG nájdete na internete na adrese www.dorken.sk, prípadne kontaktujte našu kanceláriu.

